Hallo allerseits, ich werde erklären, wie Android Auto und Apple Carplay für Fiat Tipo Version 2015 aktiviert werden, die vor April 2017 hergestellt und mit Uconnect 7pliclici ausgestattet wurden. Dieses Verfahren könnte sogar mit 500L funktionieren, wenn es in irgendeiner Weise angepasst wird. Diejenigen, die es erleben können, werden verstehen, ob es möglich ist, vielleicht einen Vergleich zwischen einem Auto mit und ohne Android Auto anzustellen.

Zunächst einmal eine Prämisse, ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche Störungen und / oder

Schäden, die Ihr Auto nach der Ausführung dieses Verfahrens übertragen könnte. Wer es durchführt, muss die damit verbundenen Risiken kennen und Verantwortung dafür übernehmen. Dieses Verfahren kann zum Erlöschen der Fahrzeuggarantie führen und die geistigen Eigentumsrechte der FCA verletzen. Denken Sie also daran, was Sie gerade tun.

Für die Durchführung des Verfahrens müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: . Firmware für Uconnect 7 aktualisiert . Obd Elm327 Hochgeschwindigkeits-Adapterkabel . Blauer Obd Adapter . Multiecuscan 4.2 oder neuer (funktioniert wahrscheinlich auch mit der Vorgängerversion) Die neueste Version der Firmware finden Sie unter folgender Adresse:

https://drive.google.com/drive/folders/1OtBlddDbNlXyoYfs4mM1M24JpCoM_T4_ il Datei zum Download

ist VP2R7_357_23.00.69.00.zip

Nach dem Herunterladen muss es auf einem mit FAT32 formatierten USB-Stick entpackt und anschließend an die USB-Buchse des Fahrzeugs angeschlossen werden, die eingeschaltet sein muss oder zumindest die Zündung eingeschaltet haben muss. Sie werden gefragt, ob Sie auf die neue Version aktualisieren möchten. Geben Sie eine Bestätigung. E

Das Update wird gestartet. Der Aktualisierungsvorgang dauert etwa 30/40 Minuten. Ein Balken zeigt den Prozentsatz der durchgeführten Aktualisierung an. Erscheint der Balken nach einigen Minuten nicht, wiederholen Sie den Vorgang und ändern Sie gegebenenfalls den Schlüssel. Wenn zufällig

Die Firmwareversion auf dem Stick und die auf dem Auto stimmen überein. Dies bedeutet, dass die Firmware bereits aktualisiert wurde und der Vorgang nicht durchgeführt werden muss.

Das zu kaufende Kabel ist ein normales elm327, ich persönlich habe folgendes genommen:

https://www.amazon.it/gp/product/B079WL94M4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1

kostet circa 25 euro und als blauen adapter habe ich diesen genommen:

https://www.amazon.it/gp/product/B07BZCT2CR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1

circa 13euro

software, link: https://www.multiecuscan.it/ kostet 59 euro.

Sobald Sie alle Kabel vorbereitet und (die Treiber) auf dem PC installiert haben, wird die aktualisierte Firmware e

Wenn multiecuscan installiert ist, können Sie mit der Aktivierung fortfahren.

Zunächst muss die Schnittstelle in multiecuscan korrekt eingestellt werden. Bei diesem Kabeltyp habe ich die hohe Geschwindigkeit eingestellt. Klicken Sie dazu auf Einstellungen, wählen Sie die Registerkarte Schnittstelle und stellen Sie die hohe Geschwindigkeit ein. Die Tür sollte es automatisch erkennen.

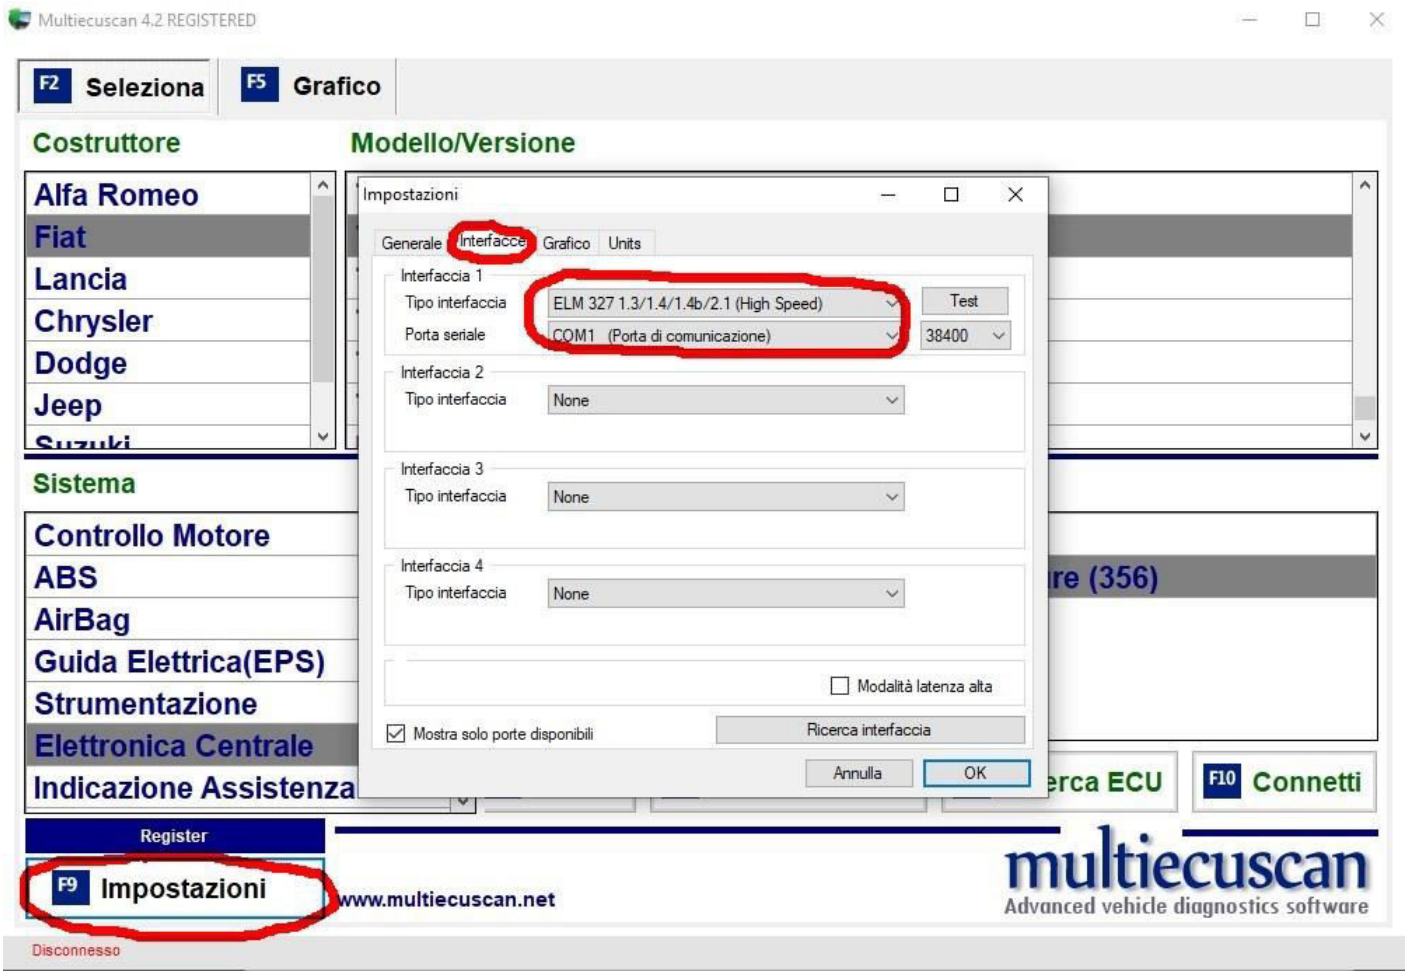

Schließen Sie danach das OBD Kabel zunächst OHNE den blauen Adapter an die OBD-Buchse des Fahrzeugs an.

Dann werden Sie das richtige Profil Ihres Autos auswählen, in diesem Fall als Beispiel habe ich den 1.4 Benziner ausgewählt, aus dem Seitenmenü Zentralelektronik auswählen und abschließend Kann proxi einrichten / ausrichten.

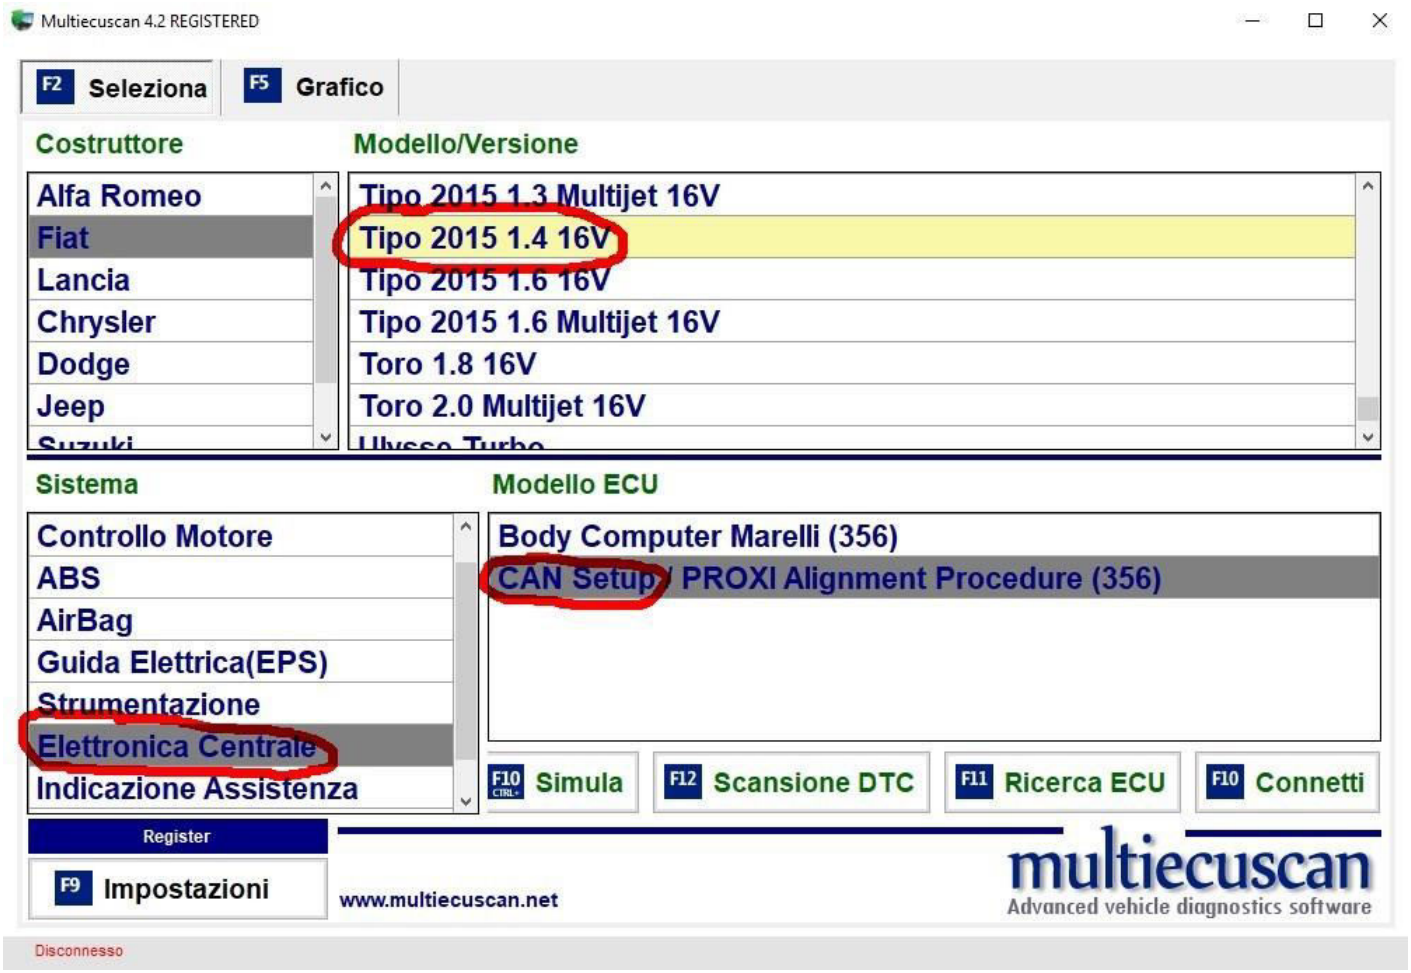

Schalten Sie jetzt das Auto ein und klicken Sie auf Verbinden. Nach einigen Sekunden stellt der PC eine Verbindung her, wenn alles in Ordnung ist. Möglicherweise wird eine Meldung angezeigt, in der Sie darauf hingewiesen werden, dass im Auto keine Ausrichtungsprobleme vorliegen. Wenn Sie dennoch fortfahren möchten, sagen Sie Ja und fahren Sie fort.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf „F7 Einstellungen“ in der oberen rechten Ecke und führen Sie dann die folgende Tastenkombination aus: **Strg + Alt + c**

Es erscheint ein Bildschirm mit der Bezeichnung "Benutzerdefinierter Proxy", der die gesamte Konfiguration anzeigt des Autos in Form von hexadezimalen Bytes.
Normalerweise hat ein Typ, der kein aktives AndroidAuto und Carplay hat, eine Konfiguration, die bis zu 157 Byte mit dem Wert 00 von 157 Byte erreicht.
Erstellen Sie aus Sicherheitsgründen eine Sicherungskopie der Proxy-Konfiguration, indem Sie die Daten mit „Strg+A“+ „Strg+ c“ markieren und in ein Textdokument einfügen, falls Sie die ursprüngliche Konfiguration wiederherstellen müssen.
Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wir müssen den Wert von Byte 157 in 01 ändern und weitere 3 Bytes zu 160 hinzufügen, wobei 160 zu 01 wird.

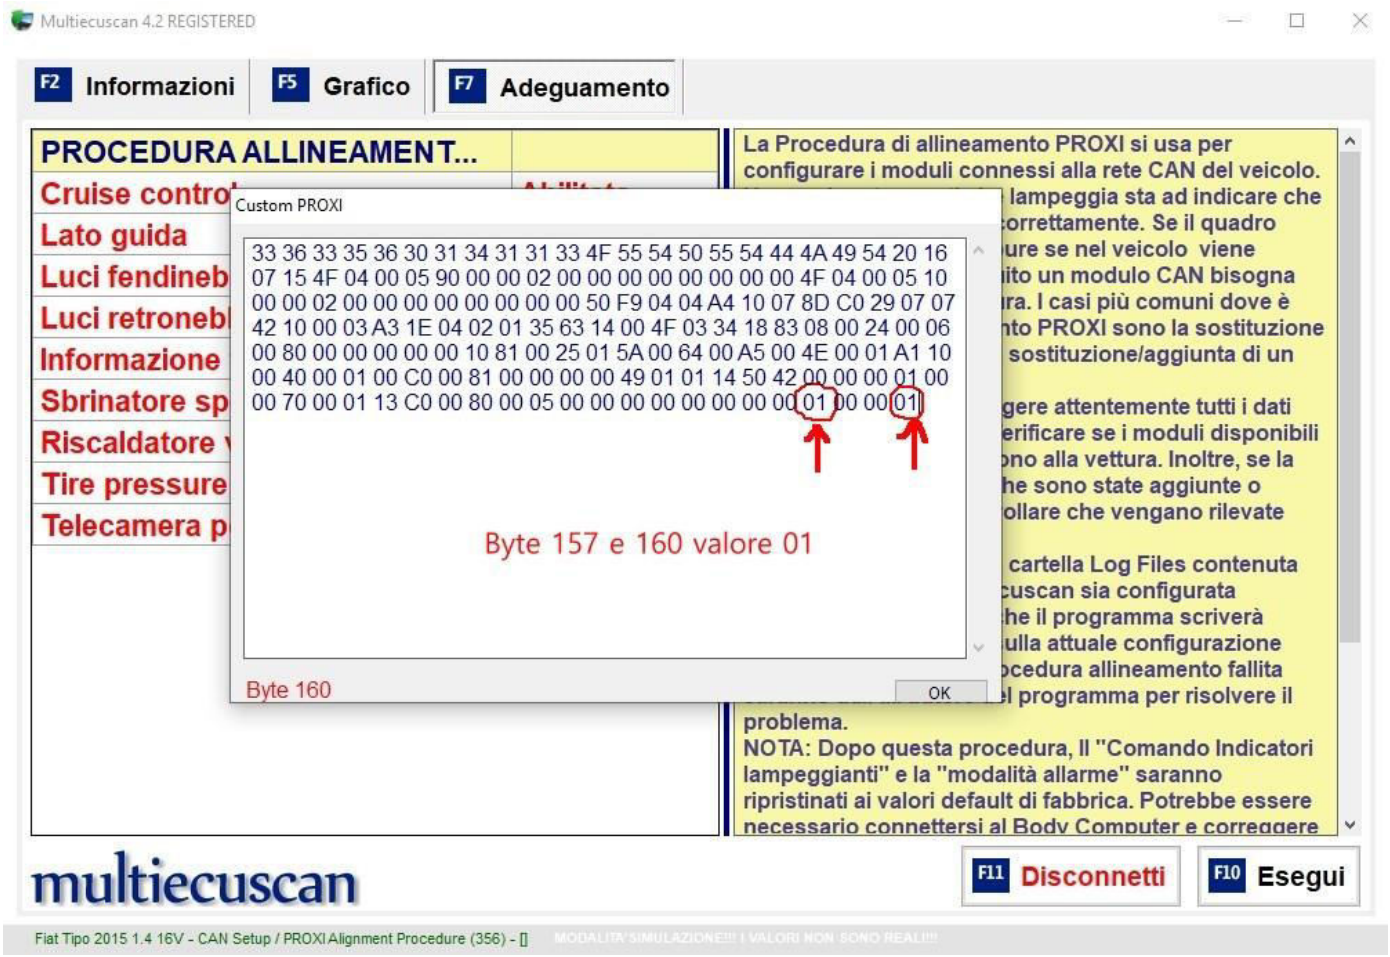

Achtung, bei einigen Modellen muss eine andere Prozedur durchgeführt werden, Byte 235 muss mit einem Wert von 80 aktiviert werden, wobei Nullen bis zum Byte selbst hinzugefügt werden.

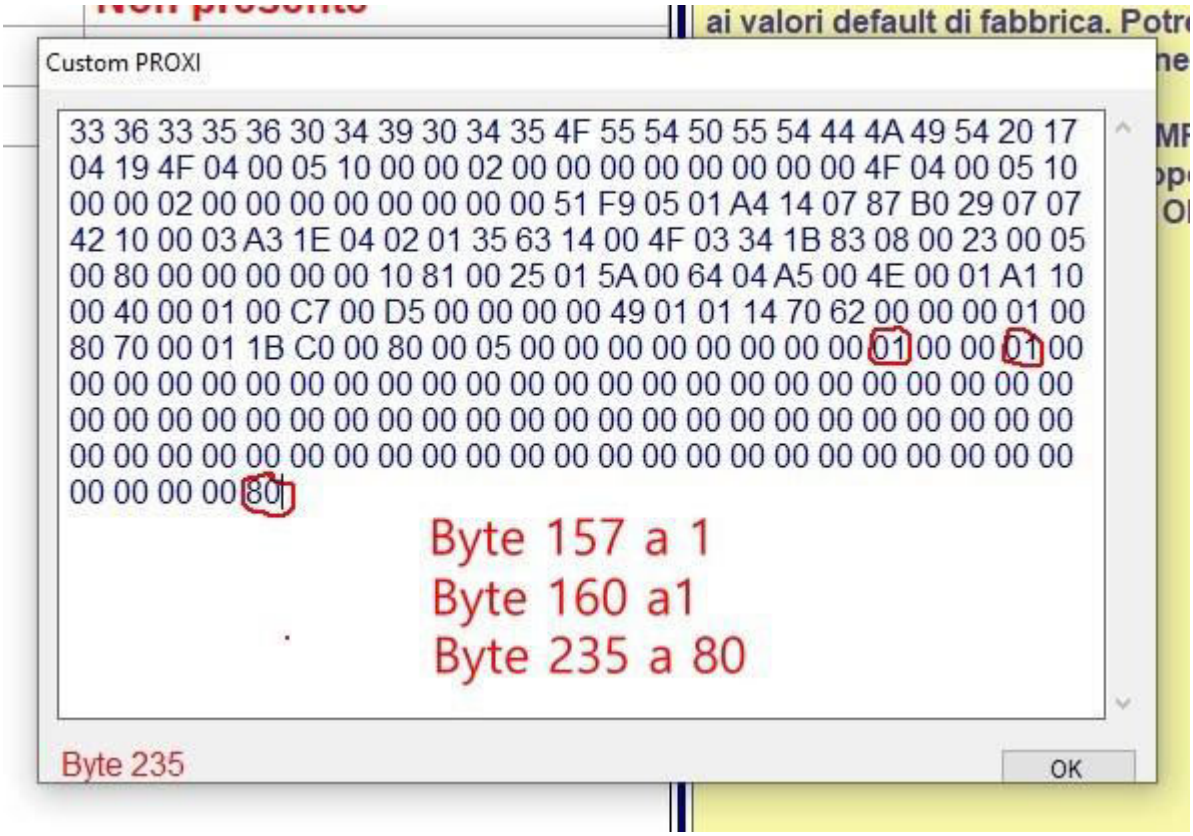

Wenn Sie die Konfiguration des Proxys geändert haben, klicken Sie unten rechts auf „OK“. Das Programm warnt Sie dann, dass die Länge der Konfigurationsdatei geändert wurde. Mit „Ok“ bestätigen.

Fahren Sie fort mit „F10 Ausführen“ unten recht und die Proxi-Ausrichtung beginnt.
Während der Ausrichtung leuchten im Cockpit verschiedene Lichter und Signale auf
normal ist die durchgeführte Ausrichtung.
Irgendwann wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Obd-Adapter anzuschließen blau, dann den elm327 vom auto trennen, den blauen adapter an den elm327 anschließen und wieder an das auto anschließen, dann auf das grüne y (ja) klicken und die Ausrichtung für die klima- und uconnect-abschnitte fortsetzen, bis es erreicht ist Beenden Sie mit einem Alert für die abgeschlossene Ausrichtung und schalten Sie den Schlüssel aus.
Schalten Sie einfach den Schlüssel aus und wieder ein, stecken Sie das Telefon mit einem Kabel und Voila in die USB-Buchse, damit das Android Auto- oder Carplay-Symbol angezeigt wird. Je nachdem, welches Telefon Sie haben, haben Sie Spaß mit Ihren neuen Funktionen .
Ende des Leitfadens.

By Konrad70 & Alessandro

19/03/2019